

## CERA HL-80

**Descripción del producto:** Cera de polietileno

**Familia química:** Polímeros

**Componente:** Polietileno 100%

**Tipo de aditivo:** Proceso

**Hoja técnica de especificación:** AD-ET- 4.16.39

**Fecha de rev.:** 2012/08/16

**Aplicaciones:** Para productos de hule natural y sintético

### Ventajas:

- Sustituye parcialmente al antiozonante
- Brinda una protección extra a los rayos UV
- Funciona como desmoldante
- Proporciona al producto terminado una presentación con un acabado brillante y una superficie lisa
- Homogeniza el fundido
- Evita que el hule se pegue en el cañón de la tabuladora
- Aumenta la productividad

### Características:

Propiedad	Unidad	Valor	Método ASTM	Método ADIPLAST (1)
Punto de fusión	°C	100 - 110	D - 127	AD - 04
Punto de congelación	°C	95 - 105	D - 938	AD - 05
Densidad	g/cm <sup>3</sup>	Por aplicar	N/A	AD - 12
Viscosidad	cP	Por aplicar	D - 1986	AD - 01
Penetración	dmm	Por aplicar	D - 1321	AD - 14
Humedad	%	0 - 1	D - 280	AD - 06
Índice de acidez	mg NaOH/g	0 - 2	N/A	AD - 02
Color	# Gardner	1 - 6	Visual	AD - 11
Sedimentación de sólidos	N/A	No presenta	N/A	AD - 13
Tamaño de partícula	mm	5 - 15	N/A	N/A

(1): Los valores mencionados, reflejan los resultados de análisis realizados en nuestro laboratorio, no eximen al cliente de realizar su aprobación de recepción.

**Presentación:** Escama.

**Condiciones de almacenamiento:** Debe ser a temperatura ambiente, en lugar seco y lejos de fuentes de calor, fuego y chispas; así como de polvos y metales contaminantes. El tiempo de vida es de 36 meses.


**Empaque:** Sacos de PP laminado interno de PEBD, con un peso neto de 25 kg.

---

### Riesgos específicos

#### Riesgos para la salud:

Inhalación: En estado sólido es inerte a la salud  
Contacto con la piel: Como líquido caliente causa quemaduras  
Contacto con los ojos: Como producto terminado es inerte

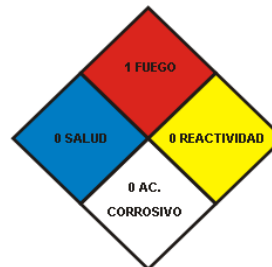

---

#### Protección personal:

Casco, zapatos de seguridad y overol para proteger el cuerpo, lentes de seguridad.

NOM-018-STPS-2000

---

#### Emergencia y primeros auxilios:

Inhalación: Mover a la persona a un sitio donde respire aire fresco. Si no respira dar respiración artificial u oxígeno. Si es necesario llamar a un médico.

Contacto con la piel y ojos: Como líquido caliente causa quemaduras. En caso de alguna quemadura lavar la parte afectada con agua hervida fría y jabón. Llamar a su servicio de emergencias médicas o llevar a un centro de asistencia.

Ingestión: Enjuagar la boca con agua y remitir a la persona a servicio médico.

---

#### Oficina

##### Corporativo

México, D.F.

Teléfono + 52 55 55 38 38 67 Fax: + 52 55 55 19 63 17

[www.adiplast.com](http://www.adiplast.com)

Favor de contactar a **ADIPLAST**<sup>®</sup> para obtener información actualizada.

Contáctanos: [ventas@adiplast.com](mailto:ventas@adiplast.com)